

Рисунок №17

Усадочные швы целесообразнее нарезать в свежеложенном растворе специальным резчиком после обработки поверхности раствора затирочной машиной. Швы необходимо нарезать по осям колонн и стыковать с углами швов, идущими по периметру колонн. Карта пола, образуемая усадочными швами, по возможности нарезается квадратами. Длина карты не должна превышать ширину более чем в 1,5 раза. Глубина шва должна составлять $\frac{1}{3}$ толщины стяжки. Швы позволяют создать в стяжке прямые плоскости слабину. Очевидно, что, чем меньше карта, тем меньше вероятность хаотичного растрескивания.

Рекомендуемое расположение швов см. Схема №3

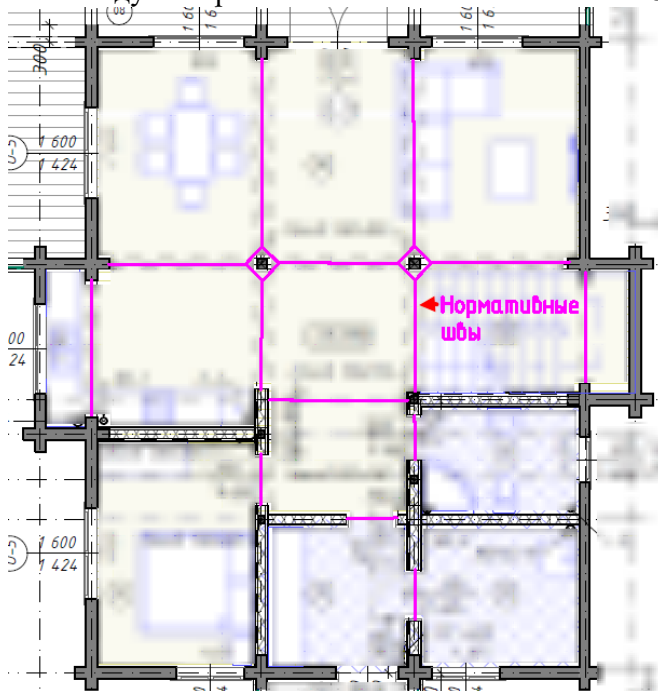


Схема №3